


NZMB(C)(N)(H)(L)2(-4)-A(M)(S)... NZMB(N)(H)2-A(AF)...-NA
NZMN(H)(L)2(-4)-VE(ME)... NZMB(N)(H)2-S...-CNA
(P)N2-... NZMN(H)2-VE...-NA



NZMN(H)2-VEF...-NA
NZMN(H)2-SE...-CNA
N2-...-NA

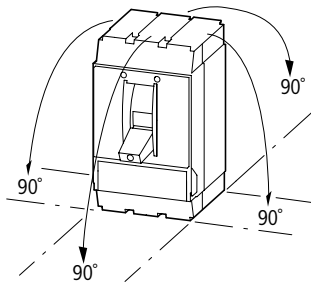

Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Nur Elektrofachkräfte und elektrotechnisch unterwiesene Personen dürfen die im Folgenden beschriebenen Arbeiten ausführen.

Electric current! Danger to life!

Only skilled or instructed persons may carry out the following operations.

Tension électrique dangereuse !

Seules les personnes qualifiées et averties doivent exécuter les travaux ci-après.

Tensione elettrica: Pericolo di morte!

Solo persone abilitate e qualificate possono eseguire le operazioni di seguito riportate.

¡Corriente eléctrica! ¡Peligro de muerte!


El trabajo a continuación descrito debe ser realizado por personas cualificadas y advertidas.

Электрический ток! Опасно для жизни!



Только специалисты или проинструктированные лица могут выполнять следующие операции.

触电危险!


只允许专业人员和受过专业训练的人员进行下列工作。

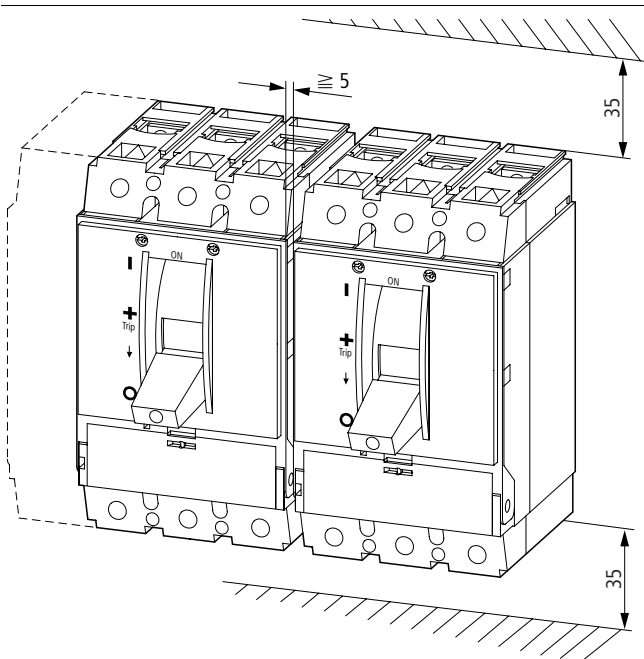


-UL
-CSA

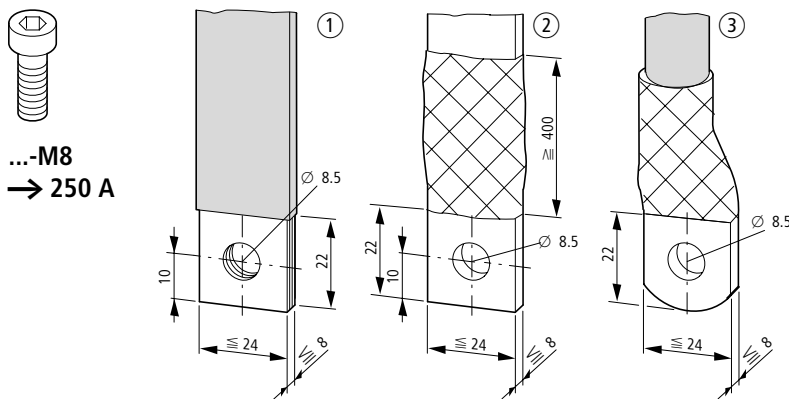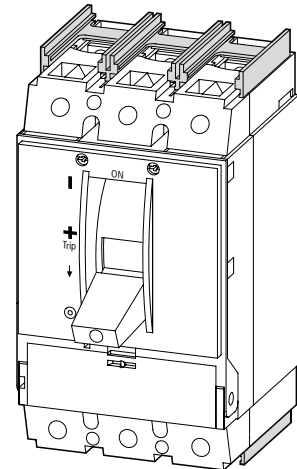


...-M8
→ 250 A

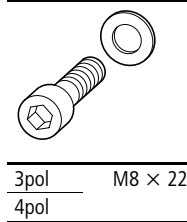

3pol M8 x 22
4pol







A = 95 mm ²	KS95-NZM7
A = 120 mm ²	KS120-NZM7
A = 150 mm ²	KS150-NZM7
A = 185 mm ²	NZM2-XKS185



n = Anzahl der Pressungen
n = Number of crimps
n = Nombre de sertissages
n = Numero delle crimpature
n = Número de compresiones
n = Число прессований
n = 压制数量



n	
2	KS95-NZM7
2	KS120-NZM7
2	KS150-NZM7
2	NZM2-XKS185

①	②	③
≅ 2 × 16 × 0.8 mm	≅ 16.5 × 5 mm	1 × 4 – 185 mm ²
≅ 10 × 16 × 0.8 mm	≅ 20 × 5 mm	2 × 4 – 70 mm ²
≅ 6 × 24 × 0.5 mm		1 × AWG14 – 1 × AWG3/0
		2 × AWG12, 2 × AWG2/0

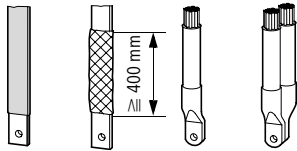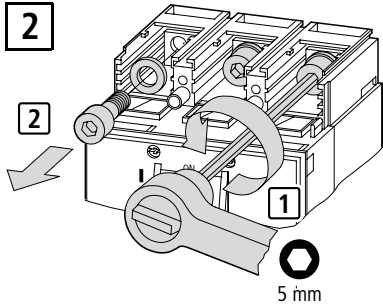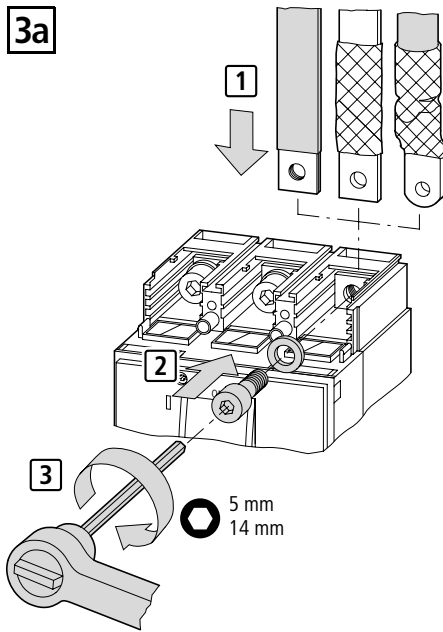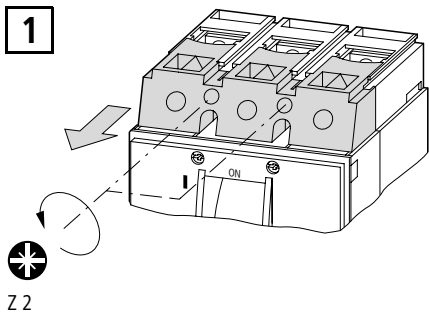


≅ 415 V	✓ +		✓		✓
≅ 525 V	✓ +		✓		✓ +
≅ 690 V	✓ +		✓ +		✓ +

✓ Kombinationsmöglichkeiten – Combination options – Combinaisons possibles – Combinazioni possibili – Combinaciones posibles – Комбинационные возможности – 组合方法

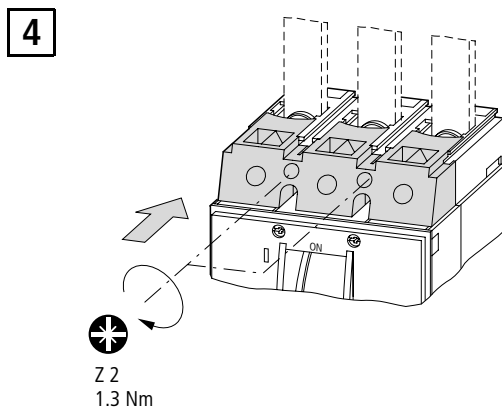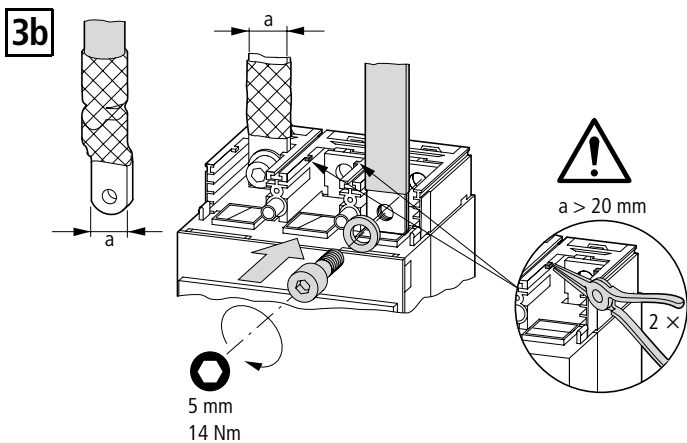


1 NZMB(C)(N)(H)(L)2(-4)-A(M)(S)...,
NZM...2-A(AF)...-NA,
NZM...2-S...-CNA

Einstellung
Settings
Réglages
Regolazione
Parámetros
Настройка
設置

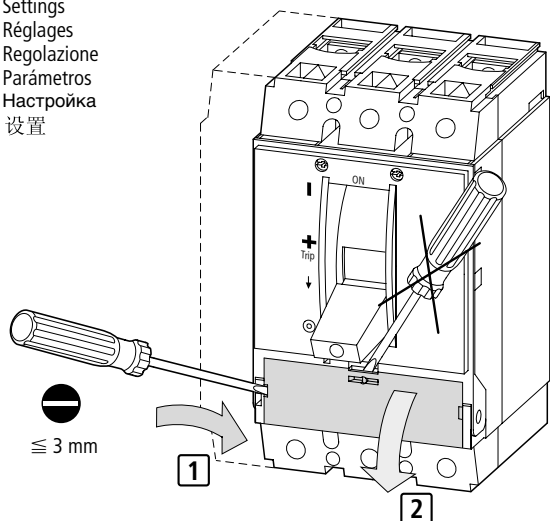


2 NZMB(C)(N)(H)(L)2(-4)-A(M)(S)...
NZM...2-A(AF)...-NA
NZM...2-S...-CNA


I_r (A) I_i (A)

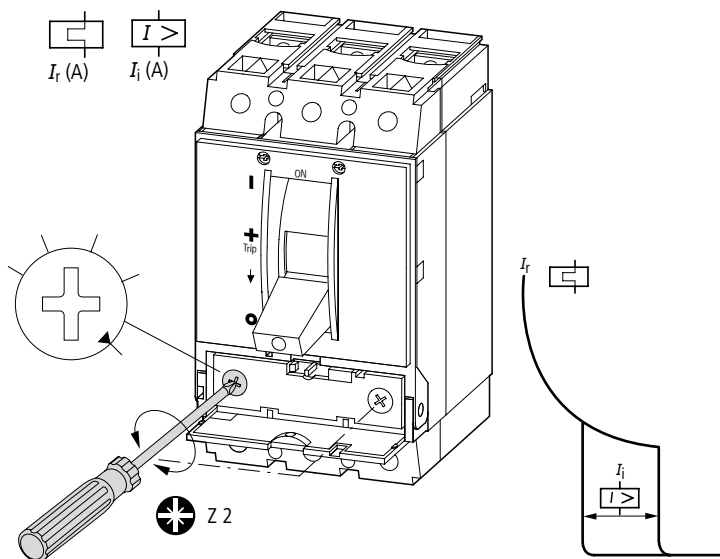

NZMN(H)(L)2(-4)-VE(ME)...

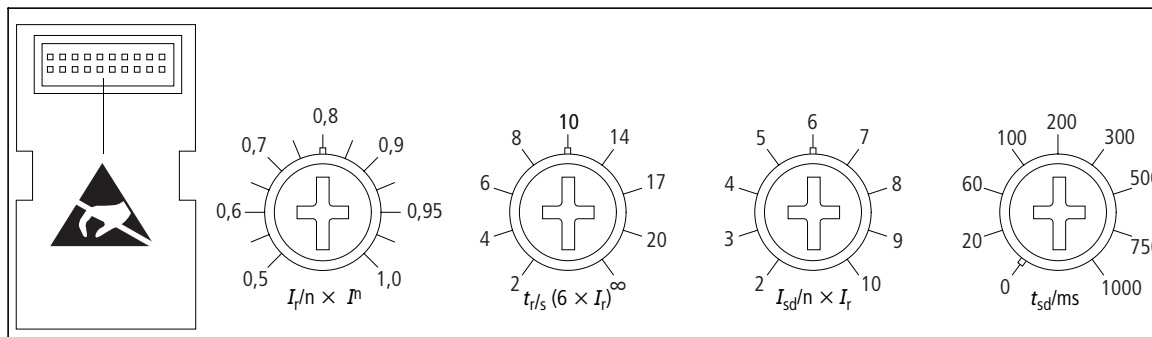


-UL, -CSA

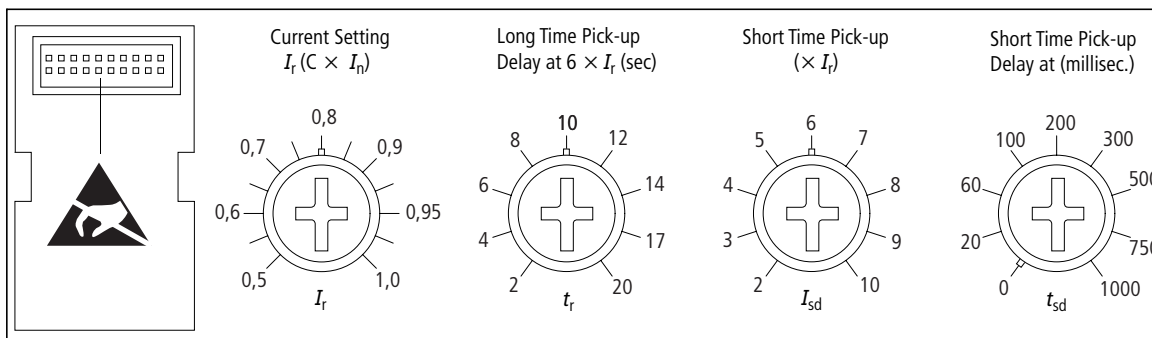

ZM2-VE...-NA	×	×	×	×
ZM2-VEF...-NA	-	×	×	×
ZM2-SE...-CNA	-	-	×	-



1

Einstellung
Settings
Réglages
Regolazione
Parámetros
Настройка
設置

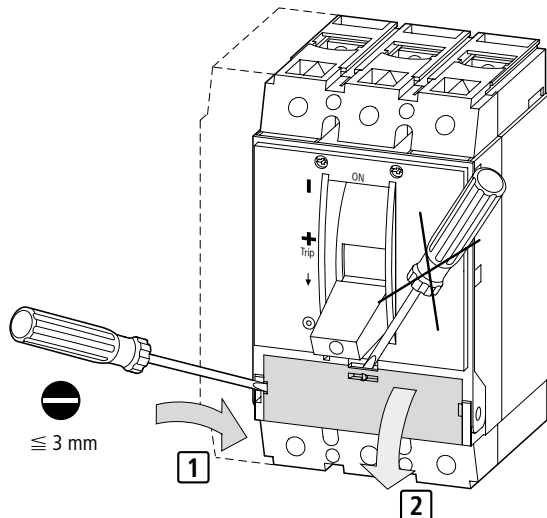


09/04 AWA1230-1916

2 I_r [A], t_r [s], I_{sd} [A], t_{sd} [ms]

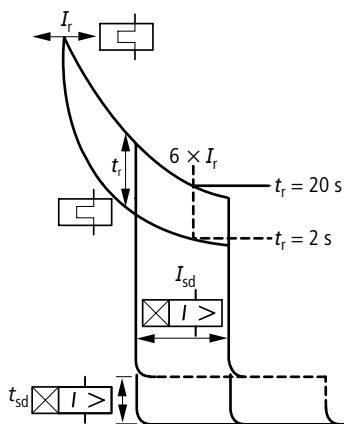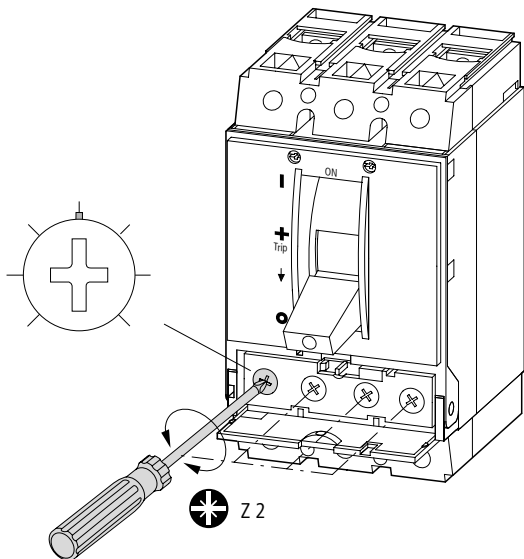

M22-K10
M22-K01
M22-CK10
M22-CK01

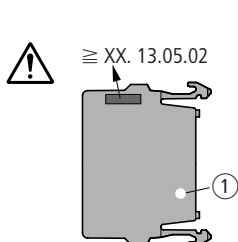

① Ab Produktionsdatum 20. KW 2002 einsetzbar (Verpackungsaufdruck 20W02)
Can be used from production week 20/2002 (printed on package 20W02)
Disponible à partir de date de production semaine 20 2002 (inscription sur emballage 20W02)
Disponibile dalla settimana di produzione 20 / 2002 (stampato su imballaggio 20W02)
Disponible a partir de la fecha de producción 20ª semana de 2002 (impreso sobre embalaje 20W02)
Эксплуатируемый с даты производства 20-ая календарная неделя (шрифт на упаковке 20W02)
自生产日期第 20 个日历周起可使用 (包装标号 20W02)


UL/CSA $I_{th} = I_e$

U_e [V]	I_e [A]
600 AC	10 A
250 DC	1 A




IEC $I_{th} = I_e$

	U_e [V]	I_e [A]
AC-15	115	4
	230	4
	400	2
	500	1
DC-13	24	3
	42	1.7
	60	1.2
	110	0.8
	220	0.3

09/04 AWA1230-1916


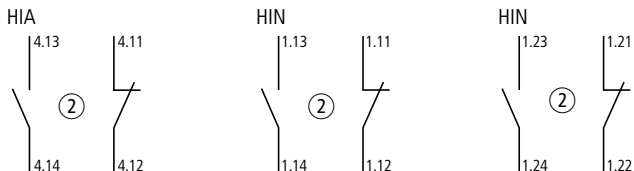


② oder – or – ou – oppure – ó – или – 或者

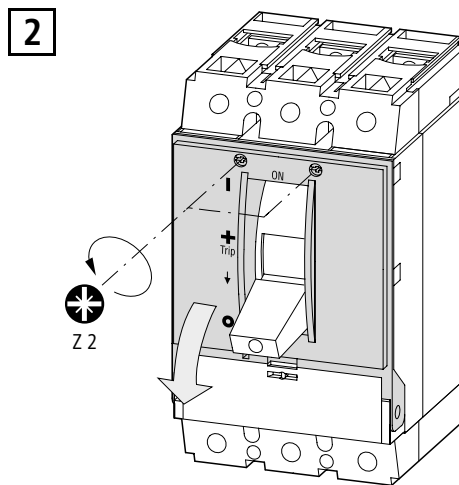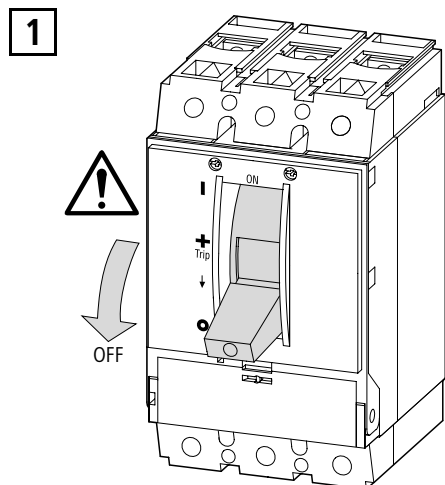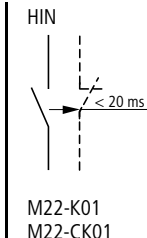


Einklappseite: 17 mm Beschnitt

Einklappseite: 17 mm Beschnitt


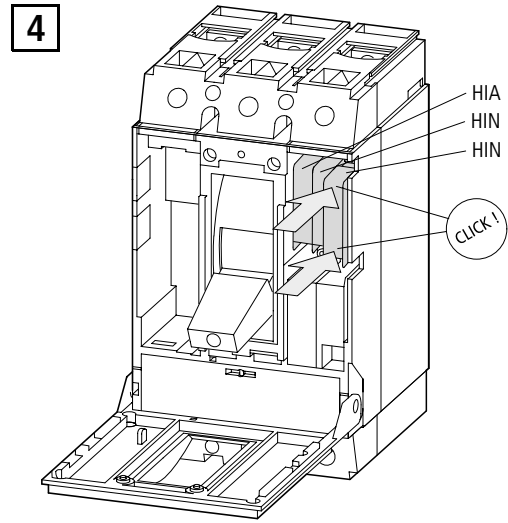
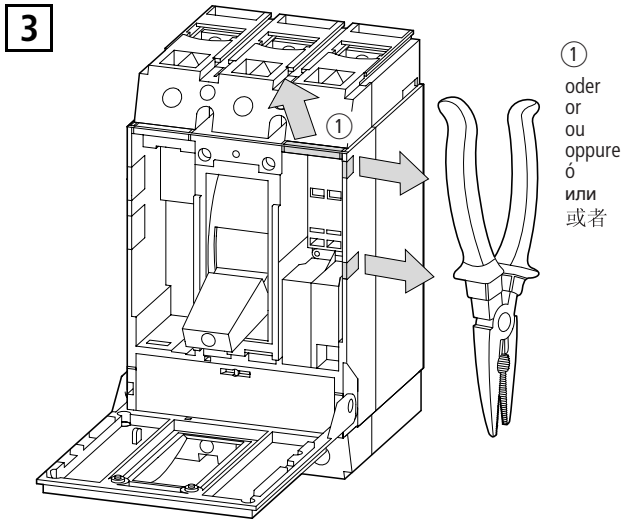



5a M22-K10, M22-K01

5b M22-CK10, M22-CK01

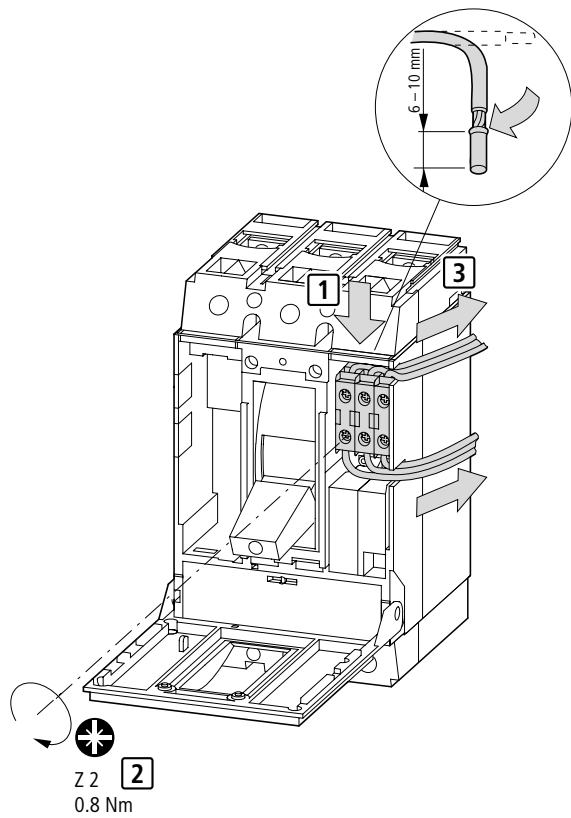


	2 × 0.75 – 2.5 mm ²
	2 × AWG18 – AWG14
	2 × 0.75 – 2.5 mm ²
	2 × AWG18 – AWG14
	2 × 0.75 – 2.5 mm ²
	2 × AWG18 – AWG14

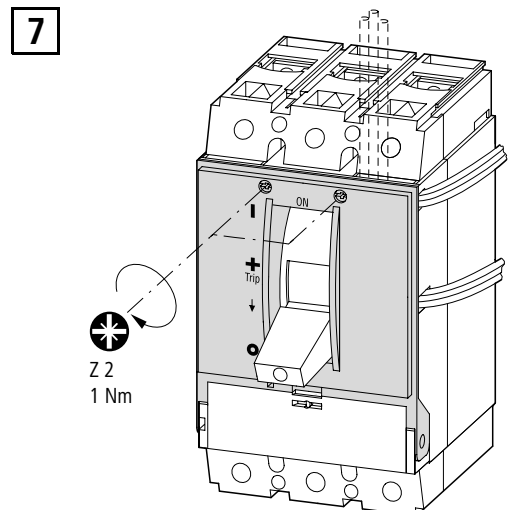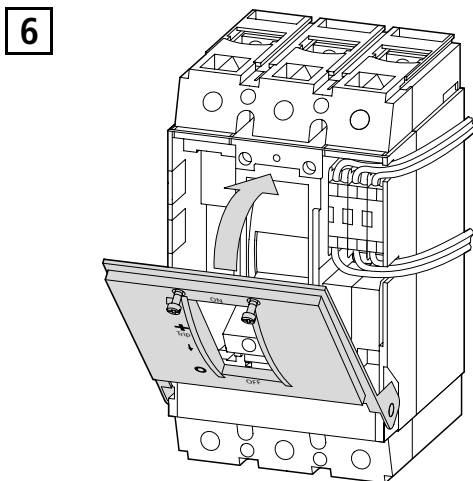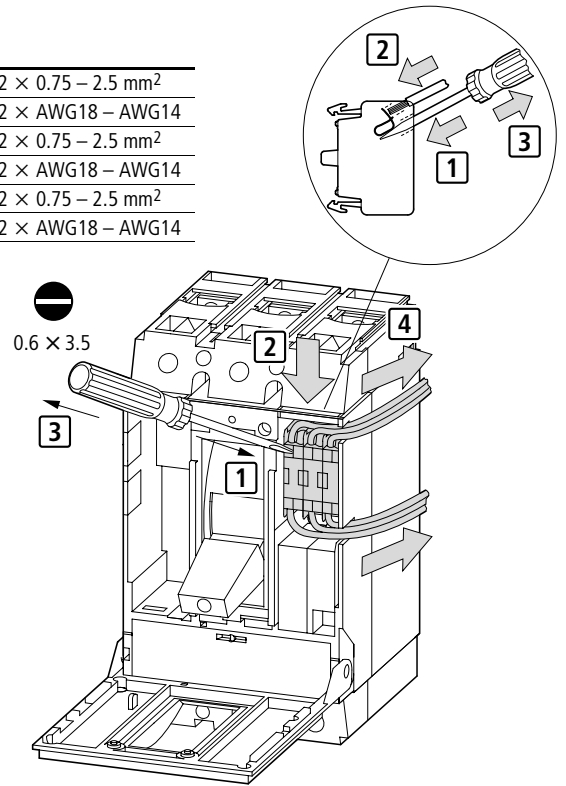


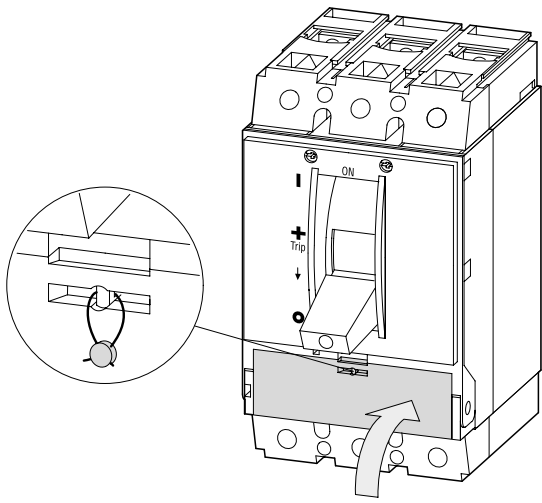


TEST 1

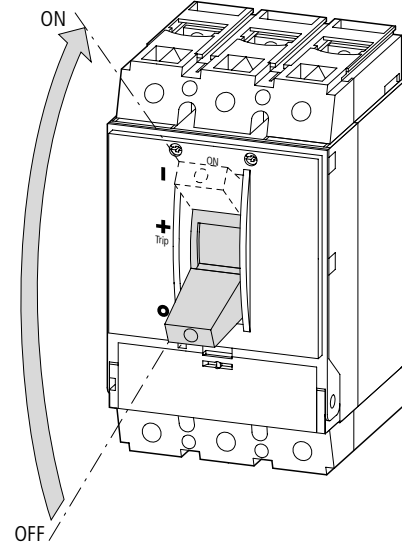



TEST 2

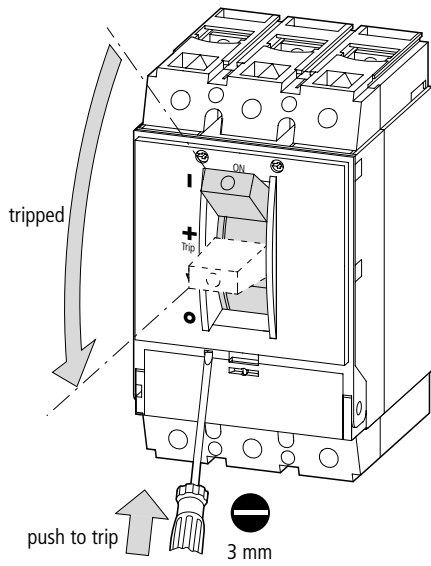

TEST 3

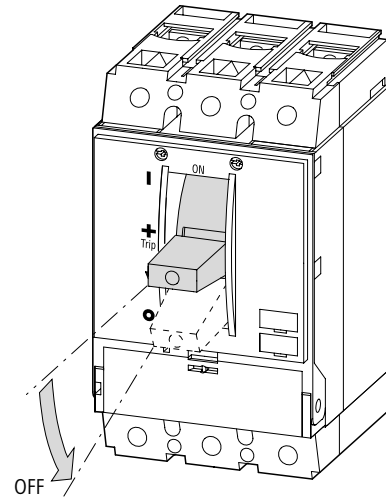

Demontage
Dismantling
Démontage
Smontaggio
Desmontaje
Разборка
拆卸

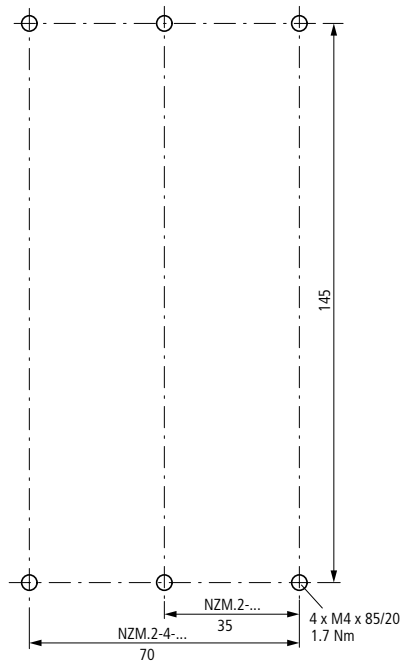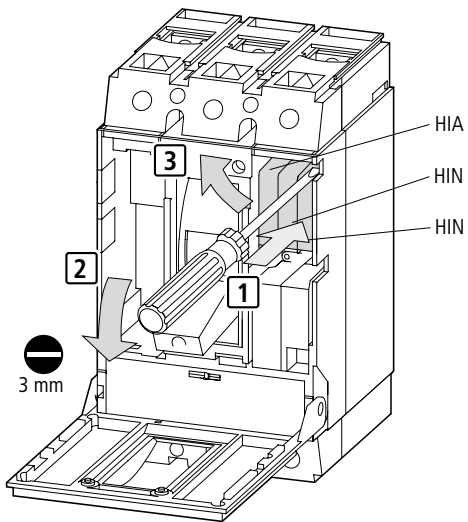

09/04 AWA1230-1916